


改善箇所説明図

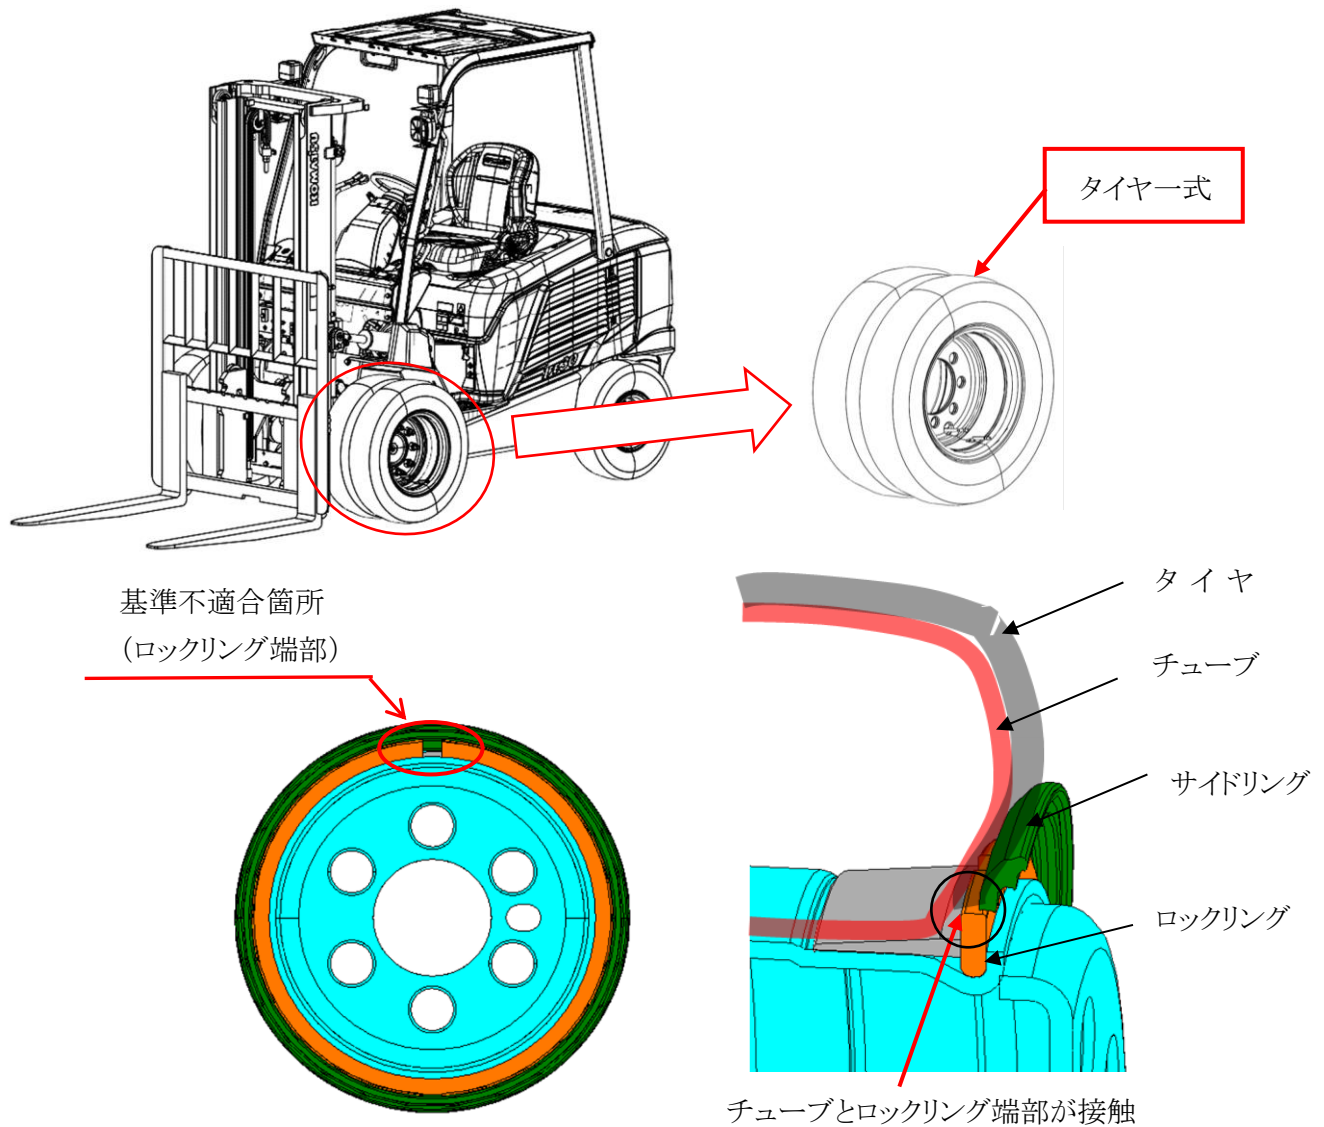

注: は交換部品を示す。

前輪に空気入りダブルタイヤを装着したフォーク・リフトにおいて、ホイールを構成するサイドリングとロックリングの形状が不適切なため、サイドリングがホイールから外れる場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、タイヤがホイールからはみ出し、タイヤチューブがホイールのロックリングの端部に接触して穴が開き、パンクに至るおそれがある。

改善措置の内容: 全車両、対策品ホイールを装着したタイヤ式と交換する。

識別: ホイールの刻印にて識別する。