


改善箇所説明図

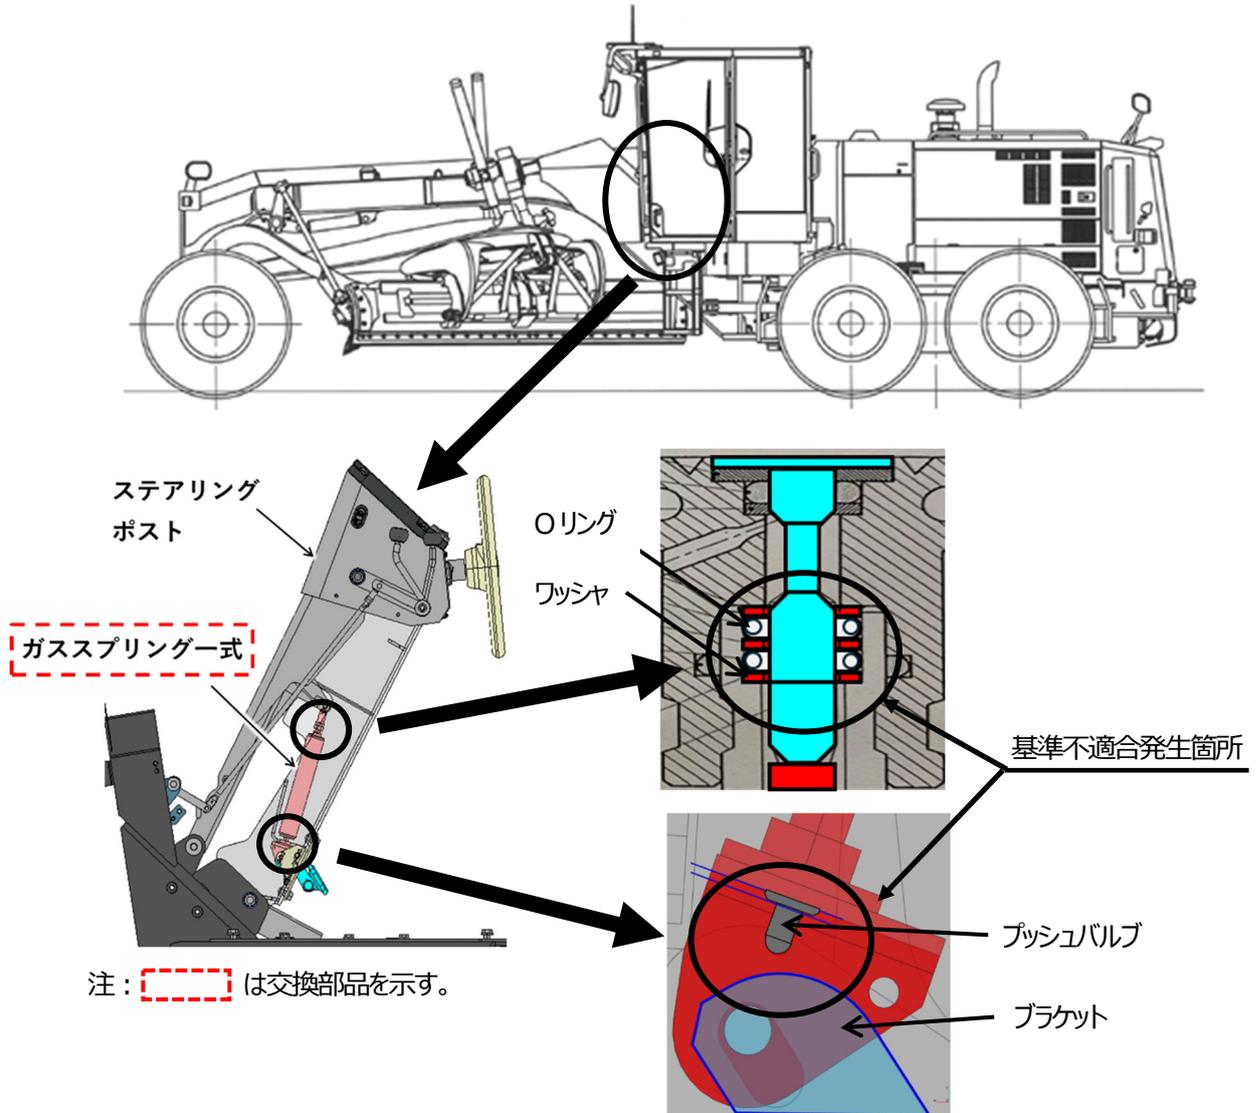

グレーダのステアリングポストにおいて、ガスプリング内部構成部品の組み付け指示が不適切なため、プッシュバルブとブラケットが接触して組み付けられたものがある。そのため運転中の振動によりプッシュバルブが押され、ガスプリング内部のロックが機能しなくなるおそれがある。また、ガスプリングのピストン内部のワッシャの枚数が不足しているものがあり、運転中の振動により当該ピストン内部の油が漏れることがある。そのためそのまま使用を続けると、ステアリングポストが固定できなくなる。

改善措置の内容：全車両、ガスプリングー式を対策品に交換する。

識別：ガスプリング上部に白色のマーキングをする。