


改善箇所説明図

(代表車種:コマツ ZAF-M282K 通称名:FB25)

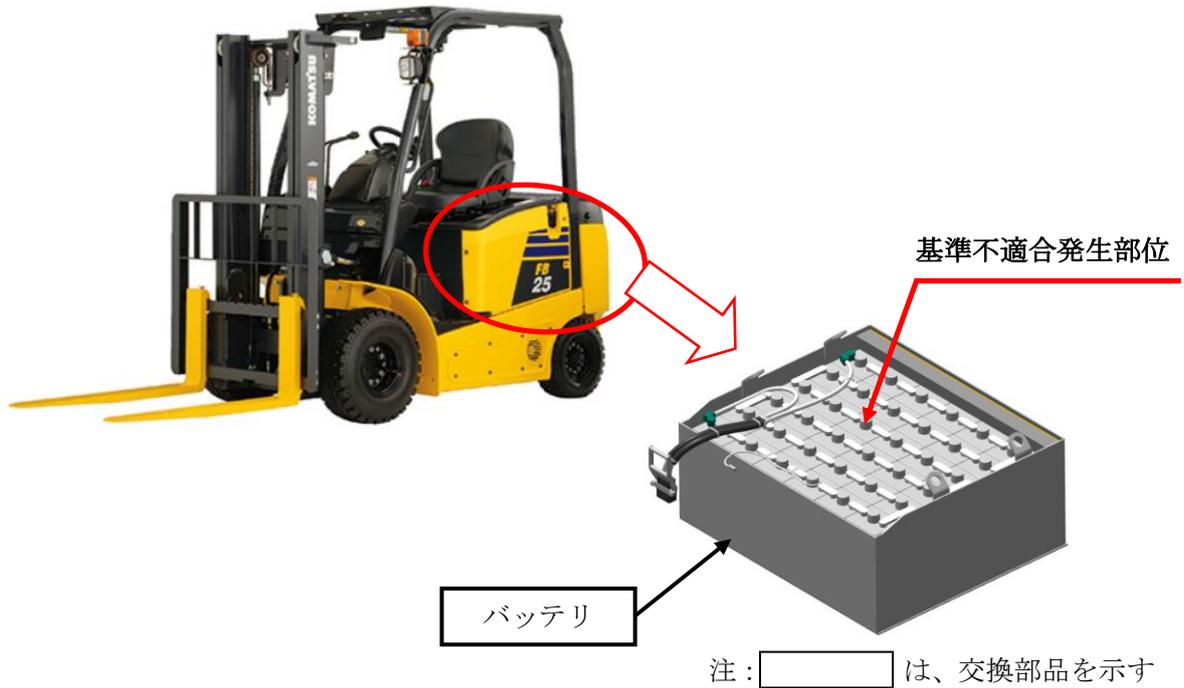

バッテリー式フォーク・リフトのバッテリーにおいて、正極柱を支えるポールパッキンの材質が不適切なため、正極柱が異常腐食するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、正極柱が破断し、導通不良となり、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、バッテリーを良品に交換する。

【補足説明:緑色の絶縁キャップが取付いているものは、リコールの対象に含まれません。】

識別:ボンネットを開けた前面プレートまたはサイドプレートに青色のペイントを塗布する。



ZAF-M282K 通称名:FB25



ZAF-SM236K 通称名:FB15

青色ペイント